TA40732/85

Ред. 00 - ru

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

18 6-осных грузовых электровозов для BSHD

Проект №:	0730110A
Заказчик Datong Electric Locomotive	
Часть проекта	Подача воздуха, управление торможением и тормозная система
Система	SL24-11, BP-Compact, PEC7

Разработал:	20.03.2015	Проверил:	23.03.2015
	Дата		Дата
K.Sigal		S. Moldenhauer	
Фамилия		Фамилия	
R/LST2		R/LST2	
Отдел	Подпись	Отдел	Подпись
Выпуск:	30.03.2015	Перевод:	04/2015
	Дата		Дата
S. Mehner		euroscript	
Фамилия		Фамилия	
R/LST2		R/LST2	
Отдел	Подпись	Отдел	Подпись





Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Контактный адрес

Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH Moosacher Str. 80 80809 München, Германия

Телефон: +49 (89) 3547-0 www.knorr-bremse.com

История изменений

Ред.	Дата	Фамилия	Пар.	Описание внесенных изменений
00	20.03.2015	K. Sigal	Bce	Первое издание

Оригинальный документ опубликован на английском языке.



Knorr-Bremse Group



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Содержание

1	Краткое описание	4
2	Справочные документы	4
3	Определения	5
3.1	Сокращения	5
4	Примечания и предупреждения	6
5	Основы поиска и устранения неисправностей	7
5.1	Инструкции по технике безопасности	7
5.2	. Общие сведения	8
5.3	Информация о компоновке тормозной системы и терминология	9
5.4	Общие проверки перед поиском и устранением неисправностей	10
5.5	Инструкции по чтению памяти неисправностей на устройствах управления	
	торможением (BCU)	11
5.6	Инструкции по измерению сигналов на устройствах управления торможением (BCU)	12
6	Поиск и устранение общих неисправностей	13
7	Поиск и устранение неисправностей по сообщениям диагностики	23

Оригинальный документ опубликован на английском языке.





18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

1 Краткое описание

Настоящий документ является печатной копией электронных инструкций Knorr-BREMSE по поиску системных неисправностей для 18 6-осных грузовых электровозов для поездов BSHD.

2 Справочные документы

Док. № п.п.	Док. №	Редакция (индекс)	Наименование	
/1/	TA40732/220	01	Монтажный чертеж	
/2/	TA40732/11	08	Схема трубопроводов	
/3/	TA40732/200	01	Схема оборудования	
/4/	TA40732/230	02	Схема соединений	

Knorr-Bremse Group



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

3 Определения

3.1 Сокращения

Сокращение	Наименование
BCU	Устройство управления торможением
BP	Тормозная магистраль
ВТ	Испытание тормоза
С	Давление в тормозных цилиндрах
CAN	Локальная сеть контроллеров
CCU	Центральное устройство управления
ЧМИ	Человеко-машинный интерфейс
КВ	Knorr BREMSE
MR	Главный резервуар
MRP	Питательная магистраль
MVB	шина для нескольких единиц подвижного состава
РВ	Стояночный тормоз
TD	Машинист поезда
TIMS	Система управления данными поезда

Knorr-Bremse Group



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

4 Примечания и предупреждения

В данном документе предупреждения подразделяются по степеням опасности:



ОПАСНО

Несоблюдение данных указаний приводит к необратимым травмам, а при определенных обстоятельствах – к смертельному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных указаний может привести к необратимым травмам, а при определенных обстоятельствах – к смертельному исходу.



осторожно

Несоблюдение данных указаний может привести к травмам и/или к повреждению оборудования или нанести ущерб окружающей среде.

Указания по технике безопасности имеют особую структуру, которая поясняется на примере слова ОПАСНО:



ОПАСНО (= сигнальные слова)

Источник опасности

Последствия опасности

Меры по устранению

Указания не содержат инструкций по технике безопасности и включены только для полноты информации.



ПРИМЕЧАНИЕ

Указания содержат полезные рекомендации и дополнительную информацию об установке.

Предупреждения в последующих главах данного описания обращают внимание пользователя на отдельные риски при использовании изделия. Предупреждения и примечания обычно приводятся перед описанием соответствующих видов работ.





Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Основы поиска и устранения неисправностей

5.1 Инструкции по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вероятность движения, которое может привести к раздавливанию.

Непреднамеренное движение подвижного состава ввиду отпуска тормоза.

Перед началом работы подвижной состав должен быть оснащен внешними устройствами, предотвращающими его движение. Подвижной состав нельзя удовлетворительно закрепить приведением в действие тормоза, потому что все тормоза на подвижном составе могут быть отпущены во время поиска и устранения неисправностей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вероятность движения, которое может привести к раздавливанию.

Во время поиска неисправностей приводится в действие и отпускается тормоз! Проследить, чтобы вблизи блока клещевого тормоза не было людей!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность, связанная с электричеством.

Некоторые работы в ходе поиска и устранения неисправностей выполняются с частями системы, находящимися под напряжением.

Необходимо соблюдать все применимые в стране правила техники безопасности при работе с системами, находящимися под напряжением. Работа с частями электрической и пневматической системы может выполняться только персоналом с соответствующей квалификацией.

В подходящий момент выключить электропитание и обеспечить защиту от его включения.



осторожно

Вероятность повреждения.

Статическое напряжение может привести к повреждению электронных блоков.

Необходимо соблюдать все инструкции по работе с устройствами, чувствительными к статическому электричеству.



ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо соблюдать все общеприменимые правила по предупреждению несчастных случаев и защите окружающей среды, а также другие правила в зависимости от выполняемой работы.



Knorr-Bremse Group

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо соблюдать все применимые в стране правила по работе





Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

с пневматическим и электрическим оборудованием.



ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо соблюдать инструкции изготовителя подвижного состава, которые имеют преимущественную силу над инструкциями, приведенными в настоящей документации.

5.2 Общие сведения

В данном документе описана процедура устранения неполадок системы и компонентов, поставляемых KNORR-BREMSE.

Для успешного установления места нахождения неисправностей и их устранения следует также использовать информацию, предоставленную изготовителем подвижного состава и поставщиками других компонентов. В частности, следует обратить внимание на следующую документацию:

- диагностика высокого уровня подвижного состава;
- рабочие инструкции по диагностике высокого уровня;
- инструкции по эксплуатации подвижного состава;
- электропитание компонентов на уровне подвижного состава;
- функционирование шины и линий управления на уровне подвижного состава.

Перед началом описанной здесь процедуры поиска и устранения неисправностей следует убедиться в правильном функционировании соответствующих систем подвижного состава.

Также могут понадобиться следующие документы для поиска и устранения неисправностей:

- принципиальная электрическая схема подвижного состава (см. документацию изготовителя подвижного состава);
- принципиальная электрическая схема тормозной и пневматической системы (составляет часть документации KNORR-BREMSE);
- описание тормозной и пневматической системы (составляет часть документации KNORR-BREMSE);
- схемы пневматической системы (составляют часть документации KNORR-BREMSE);
- описание сервисного программного обеспечения терминала ST03A (поставляется вместе с сервисным программным обеспечением терминала);
- описание компонентов тормозной и пневматической системы.

В отношении инструкций по поиску и устранению неисправностей в данном документе делается различие между инструкциями для общих неисправностей и инструкциями для специфических неисправностей, диагностируемых различными конкретными устройствами управления торможением (BCU). Специфические, диагностируемые неисправности отображаются вместе с соответствующим кодом неисправности и связанным именем события.

Неисправности, описанные в настоящем документе, и соответствующие меры по устранению охватывают большинство потенциальных неисправностей. При возникновении неисправностей, которые явно не описаны в настоящем документе, или которые не устраняются с помощью описанных здесь мер, можно запросить дополнительную помощь в авторизованном сервисном центре KNORR-BREMSE.




Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

5.3 Информация о компоновке тормозной системы и терминология

Каждый локомотив оснащается тормозным контроллером. Тормозной контроллер монтируется на сборочной стойке.

На следующем рисунке представлена компоновка/конфигурация сборочной стойки:

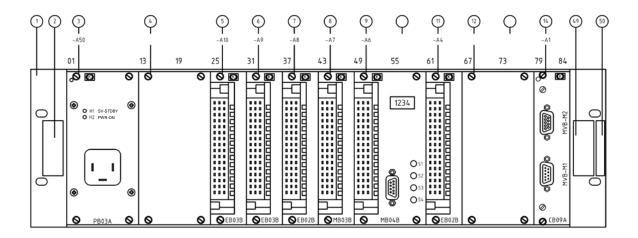

A50	PB03A ESRA плата питания	A7	MB03B ESRA главная плата
A10	EB03B ESRA плата расширения	A6	MB04B ESRA главная плата
A9	EB03B ESRA плата расширения	A4	EB02B ESRA плата расширения
A8	EB02B ESRA плата расширения	A1	CB09A ESRA плата связи

Рисунок 1: BCU

Knorr-Bremse Group



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

5.4 Общие проверки перед поиском и устранением неисправностей

Прежде чем выявить и устранить неисправности при помощи инструкций для конкретных неисправностей в настоящем документе, необходимо выполнить следующие общие проверки тормозной и пневматической системы и исправить любые нарушения.

- 1. Визуальный контроль компонентов на отсутствие механического повреждения.
- 2. Визуальный контроль на отсутствие признаков перегрева.
- 3. Звуковой контроль на отсутствие звуков неправильного выхода воздуха.
- 4. Контроль электропитания устройства управления торможением с помощью светодиода на узле PB03A (A50).
- 5. Проверка версии программного обеспечения для устройств управления торможением; обновление программного обеспечения при необходимости.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

5.5 Инструкции по чтению памяти неисправностей на устройствах управления торможением (BCU)

Память неисправностей на тормозных контроллерах должна считываться прямо на каждом тормозном контроллере при помощи ноутбука и сервисного программного обеспечения.

- 1. Подсоединить ноутбук к последовательному интерфейсу RS232 BCU (A6) при помощи интерфейсного кабеля.
- 2. Запустить ноутбук и активировать сервисное программное обеспечение терминала ST03A (STN 30440).
- 3. Загрузить файл текущего проекта.
- 4. Считать память неисправностей для всех узлов.
- 5. Выполнить резервное копирование памяти неисправностей при необходимости.

В качестве альтернативного варианта можно нажать кнопку S1 на ЧМИ, чтобы отобразить все коды событий один за другим.





Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

5.6 Инструкции по измерению сигналов на устройствах управления торможением (BCU)

Для измерения сигналов на различных BCU и разъемах установки следует всегда выполнять следующие общие инструкции.

- 1. Выключить питание соответствующего устройства управления торможением или тормозного оборудования (см. документацию изготовителя подвижного состава).
- 2. Проверить светодиоды на узле/узлах электропитания тормозного контроллера: все светодиоды должны быть погашены.
- 3. Разобрать и вынуть соединитель/разъем передней панели на соответствующем узле.
- 4. Вставить разъем переднего адаптера в соответствующий узел.



Рисунок 2: Передний адаптер (образец)

- 5. Вставить соединитель/разъем передней панели соответствующего узла в передний адаптер.
- 6. Проверить перемычки на переднем адаптере: все перемычки должны быть вставлены правильно.
- Включить питание соответствующего устройства управления торможением или тормозного оборудования (см. документацию изготовителя подвижного состава).
- 8. Подождать, пока система запустится.
- 9. Выполнить измерение в соответствии с инструкциями по поиску и устранению неисправностей.
- 10. По завершении всех измерений выключить электропитание соответствующего тормозного контроллера или же тормозного оборудования (см. документацию изготовителя подвижного состава).
- 11. Проверить светодиоды на узле/узлах электропитания тормозного контроллера: все светодиоды должны быть погашены.
- 12. Вытянуть соединитель/разъем передней панели соответствующего узла из переднего адаптера.
- 13. Вытянуть разъем переднего адаптера из соответствующего узла.
- 14. Вставить соединитель/разъем передней панели в соответствующий узел.
- 15. Включить питание соответствующего устройства управления торможением или тормозного оборудования (см. документацию изготовителя подвижного состава).



Knorr-Bremse Group

18 6-o	сных гр	V30ВЫХ 3	электровозов	для	BSHD
--------	---------	-----------------	--------------	-----	------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

6 Поиск и устранение общих неисправностей

Номер	Наименование
1	А01: Компрессорный агрегат (А01) не работает
2	А02: Компрессорный агрегат (А01) работает непрерывно
3	А03: Повышенное образование конденсата в пневматической системе
4	A04: Компрессорному агрегату (A01) требуется слишком много времени для зарядки MRP
5	A05: Вспомогательный компрессор (U01.04) не работает
6	A06: Вспомогательный компрессор (U01.04) работает непрерывно
7	А07: Стояночный тормоз не отпускается

6.1 А01: Компрессорный агрегат (А01) не работает

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Nº	Указание	Результат	
1	Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (Z13/2). Проверить давление MRE на манометре. Давление в пределах от 7,5 до 9,0 бар?	Да	Компрессорная система работает исправно. Нижний порог включения компрессорной системы не достигнут.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Отсоединить разъем (-XZ17). Подать 110 В пост. тока на контакт (1) регулятора давления (Z17). Измерить напряжение на контакте (2). Напряжение есть?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Заменить регулятор давления (Z17).
3	Измерить целостность проводки между разъемом (-XZ17) и управлением подвижным составом. Исправить ошибки. Проблема остается?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Проблема устранена.
4	Проверить источник питания компрессорного агрегата и проводку шкафа управления. Исправить ошибки. Проблема остается?	Да	Перейти к пункту № 5

Copyright © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications. Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as copying and transferring.





Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Результат	
		Нет	Проблема устранена.
5	Проверить температуру компрессорного агрегата. Превышен ли предел 112°C?	Да	Перейти к пункту № 6
		Нет	Перейти к пункту № 8
6	Дать компрессору остыть, очистить охладитель компрессора и повторить проверку. Проблема остается?	Да	Перейти к пункту № 7
		Нет	Проблема устранена.
7	Отвинтить измерительный щуп компрессора на два оборота и осторожно вынуть манометр. Снова затянуть щуп и повторить попытку. Проблема остается?	Да	Проверить блок воздухоосушителя (A04). Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей воздухоосушителя.
		Нет	Заменить компрессорный агрегат (A01).
8	Проверить обогрев клеммной коробки. Клеммная коробка замерзла?	Да	Восстановить обогрев клеммной коробки.
		Нет	Заменить компрессорный агрегат (A01).


Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

6.2 **A02: Компрессорный агрегат (A01) работает** непрерывно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Проверить оба компрессорных агрегата (A01/1) и (A01/2). Работают оба компрессорных агрегата?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Перейти к пункту № 4
2	Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (Z13/2). Давление < 6 бар?	Да	Проверить пневматическую систему на наличие утечек. Герметизировать все места утечек.
		Нет	Перейти к пункту № 3
3	Проверить значения на выходе регулятора давления (Z18) с помощью системы управления подвижным составом. Соответствуют ли значения на регуляторе давления (Z18) данным измерения на манометре?	Да	Проверить систему управление компрессором на подвижном составе на наличие неисправностей. Исправить ошибки.
		Нет	Проверить систему управления подвижным составом. Проверить проводку между регулятором давления (Z18) и системой управления подвижным составом. Устранить проблемы. Заменить регулятор давления (Z18) при необходимости.
4	Проверить предохранительный клапан (A03). Из клапана выходит воздух?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Перейти к пункту № 6
5	Проверить систему управления компрессорным агрегатом на наличие неисправностей. Исправить ошибки. Проблема остается?	Да	Заменить предохранительный клапан (A03).
		Нет	Проблема устранена.

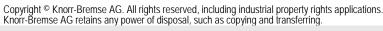





Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Результат	
6	Проверить предохранительный клапан (A07). Из клапана выходит воздух?	Да	Перейти к пункту № 7
		Нет	Перейти к пункту № 9
7	Проверить пневматическую систему на наличие закупорок в питающей линии регулятора давления (Z17). Устранить проблемы. Проблема остается?	Да	Перейти к пункту № 8
		Нет	Проблема устранена.
8	Проверить клапан минимального давления (A06). Заменить клапан при необходимости. Проблема остается?	Да	Проверить блок воздухоосушителя (A046). Заменить воздухоосушитель при необходимости.
		Нет	Проблема устранена.
9	Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (Z13/2). Проверить значения на выходе регулятора давления (Z17) с помощью системы управления подвижным составом. Соответствуют ли значения на регуляторе давления (Z17) данным измерения на манометре?	Да	Проверить пневматическую систему на наличие утечек. Герметизировать все места утечек.
		Нет	Проверить систему управления подвижным составом. Проверить проводку между регулятором давления (Z17) и системой управления подвижным составом. Устранить проблемы. Заменить регулятор давления (Z17) при необходимости.

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

6.3 **А03:** Повышенное образование конденсата в пневматической системе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Примечание. Компрессорный агрегат (А01) должен работать непрерывно в целях диагностики.

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Проверить работу воздухоосушителя. Электромагнитный клапан воздухоосушителя включается примерно каждые три минуты?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Перейти к пункту № 4
2	Выпускает ли воздухоосушитель воздух при каждом втором включении?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Устранить закупорку на входах воздухоосушителя. Заменить воздухоосушитель при необходимости.
3	Проверить обогрев спускного клапана. Нажать кнопку для тестирования обогрева спускного клапана. Кнопка с подсветкой загорается?	Да	Заменить десикант. Заменить колонны с дисикантом при необходимости.
		Нет	Устранить проблемы с обогревом спускного клапана. Проверить, не закупорен ли спускной клапан. Открыть спускной клапан.
4	Отключить питание на блоке воздухоосушителя.	Да	Перейти к пункту № 5
	Отсоединить разъем питания на воздухоосушителе.		
	Подсоединить адаптер разъема между интерфейсом воздухоосушителя и соответствующей линией питания подвижного состава. Включить питание на блоке воздухоосушителя.		
	Измерить напряжение между контактами (1 и 3) разъема воздухоосушителя. Напряжение равно 110 В?		





Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Результат	
		Нет	Отсоединить переходник от воздухоосушителя. Снова подключить разъем воздухоосушителя. Проверить питание подвижного состава на блоке воздухоосушителя.
5	Измерить напряжение между контактами (1 и 2) разъема воздухоосушителя. Напряжение равно 110 В?	Да	Заменить блок воздухоосушителя.
		Нет	Отсоединить адаптер от воздухоосушителя. Снова подключить разъем воздухоосушителя. Проверить сигнал управления подвижным составом COMPRESSOR_ON.

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

6.4 A04: Компрессорному агрегату требуется слишком много времени для зарядки MRP

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Выключить питание компрессорного агрегата (A01/1). Проверить пневматическую систему на наличие утечек. Утечка есть?	Да	Герметизировать место утечки. Заменить дефектные компоненты и затянуть соединения трубопровода при необходимости.
	•	Нет	Перейти к пункту № 2
2	Отсоединить компрессорный агрегат (A01/1) от линии питания подвижного состава. Включить питание компрессорного агрегата (A01/1). Подключить вольтметр к линии питания подвижного состава. Измерить напряжение. Есть 400 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить питание подвижного состава. Устранить проблемы. Проверить линию питания подвижного состава.
3	Снова подключить компрессорный агрегат (A01/1). Проверить воздушный фильтр сухого типа. Воздушный фильтр сухого типа загрязнен?	Да	Заменить воздушный фильтр сухого типа.
		Нет	Перейти к пункту № 4
4	Выключить питание компрессорного агрегата (A01/1). Проверить исправность работы компрессорного агрегата (A01/2). Проблема остается?	Да	Проверить компрессорную систему на наличие закупорок. Устранить проблемы.
		Нет	Заменить компрессорный агрегат (A01/1). Проверить электрическое соединение между электрошкафом управления и электрическим интерфейсом компрессора.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

6.5 **А05: Вспомогательный компрессор (U01.04)** не работает

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (U43.09). Проверить значения на выходе регулятора давления (U43.02) с помощью системы управления подвижным составом. Соответствует ли состояние переключения на регуляторе давления (U43.02) данным измерения на манометре?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проверить систему управления подвижным составом. Проверить проводку между регулятором давления (U43.02) и системой управления подвижным составом. Устранить проблемы. Заменить регулятор давления (U43.02) при необходимости.
2	Измеренное значение < 4,8 бар?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Вспомогательная компрессорная система работает исправно. Нижний порог включения вспомогательной компрессорной системы не достигнут.
3	Отсоединить разъем вспомогательного компрессора (U01.04). Отсоединить разъем питания на пневматическом выключателе. Проверить питание аккумулятора. Есть ли питание на штекере вспомогательного компрессора (U01.04)?	Да	Заменить вспомогательный компрессор (U01.04).
		Нет	Электрические соединения и проводка между вспомогательным компрессором и управлением подвижным составом.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

6.6 **A06: Вспомогательный компрессор (U01.04) работает** непрерывно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Закрыть запорный вентиль (U99). Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (U43.09). Давление > 6,5 бар?	Да	Проверить регулятор давления (U43.02). Проверить проводку между регулятором давления (U43.02) и системой управления подвижным составом. Устранить проблемы. Заменить регулятор давления (U43.02) при необходимости. Проверить устройства управления вспомогательного компрессора, например, разъемы.
		Нет	Проверить пневматическую систему и компоненты за блоком вспомогательного компрессора (U01.04) на наличие утечек. Исправить ошибки.



18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

6.7 А07: Стояночный тормоз не отпускается

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Nº	Указание	Результат	
1	Проверить шаровой кран (В01В52/2). Шаровой кран открыт?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Открыть шаровой кран (В01В52/2).
2	Привести в действие и отпустить рабочий тормоз. Проблема остается?	Да	Заменить импульсный клапан (В01В61).
		Нет	Закрыть двойной обратный клапан (В01В64).



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Поиск и устранение неисправностей по сообщениям диагностики

Код	Наименование	
A101	Неверный сигнал датчика ASI1 главной платы MB04B -A6	
A102	Неверный сигнал датчика ASI1 главной платы MB03B -A7	
A201	Неверный сигнал датчика ASI2 главной платы MB04B -A6	
A202	Неверный сигнал датчика ASI2 главной платы MB03B -A7	
A301	Неверный сигнал датчика ASI3 главной платы MB04B -A6	
A302	Неверный сигнал датчика ASI3 главной платы MB03B -A7	
A401	Неверный сигнал датчика ASI4 главной платы MB04B -A6	
A402	Неверный сигнал датчика ASI4 главной платы MB03B -A7	
BC01	Неправильное кодирование разъема передней панели главной платы MB04B -A6	
BC02	Неправильное кодирование разъема передней панели главной платы MB03B -A7	
BC03	Неправильное кодирование разъема передней панели платы расширения EB02B -A8	
BC04	Неправильное кодирование разъема передней панели платы расширения EB03B -A9	
BC05	Неправильное кодирование разъема передней панели платы расширения EB02B -A4	
BC06	Неправильное кодирование разъема передней панели платы расширения EB03B -A10	
C001	Внутренняя ошибка платы на главной плате МВ04В -А6	
C002	Внутренняя ошибка платы на главной плате МВ03В -А7	
C003	Внутренняя ошибка платы на плате расширения ЕВ02В -А8	
C004	Внутренняя ошибка платы на плате расширения ЕВ03В -А9	
C005	Внутренняя ошибка платы на плате расширения ЕВ02В -А4	
C006	Внутренняя ошибка платы на плате расширения ЕВ03В -А10	
C028	Внутренняя ошибка платы на плате связи СВ09А -А1	
C101	Процесс включения кабины 1 прерван	
C102	Включение ведомого режима прервано	
C201	Процесс отключения кабины 1 прерван	
C202	Отключение ведомого режима прервано	
C301	Разблокирование ускорительного клапана давления в электронном режиме прервано	
C302	Электромагнитный клапан блокировки тележки 1 не открыт	
C401	Блокирование ускорительного клапана в электронном режиме прервано	



Knorr-Bremse Group



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Код	Наименование	
C402	Электромагнитный клапан блокировки тележки 1 не закрыт	
C501	Разблокирование подачи воздуха в MR в электронном режиме прервано	
C502	Электромагнитный клапан блокировки тележки 2 не открыт	
C601	Блокирование подачи воздуха в MR в электронном режиме прервано	
C602	Электромагнитный клапан блокировки тележки 2 не закрыт	
C701	Большое сечение подачи воздуха в MR не открывается	
C801	Большое сечение подачи воздуха в MR постоянно открыто	
C901	Неправильное смещение датчика регулятора давления	
CA01	Отклонение регулятора давления	
CB01	Процесс включения кабины 2 прерван	
CC01	Процесс отключения кабины 2 прерван	
CD01	Кабины 1 и 2 включены	
D001	Электронный режим регулировки давления тормозной магистрали прерван	
D002	Управление ведомым режимом прервано	
D101	Нарушение подключения или отключения тормозной магистрали	
D102	Управление блокировкой или отпуском тележки 1 прервано	
D201	Нарушение подачи воздуха в MR в управлении тормозной магистралью	
D202	Управление блокировкой или отпуском тележки 2 прервано	
D301	Нарушение управления большим сечением подачи воздуха в MR	
D302	Управление заменой ED-тормоза прервано	
D401	Нарушение последовательности включения кабины	
D501	Обе кабины включены	
M028	Соединение MVB с платой связи CB09A -A1 прервано	
P101	Закороченная или замкнутая сеть РОР1 главной платы МВ04В -А6	
P102	Закороченная или замкнутая сеть РОР1 главной платы МВ03В -А7	
P201	Закороченная или замкнутая сеть РОР2 главной платы МВ04В -А6	
P202	Закороченная или замкнутая сеть РОР2 главной платы МВ03В -А7	
P301	Закороченная или замкнутая сеть РОРЗ главной платы МВ04В -А6	
P302	Закороченная или замкнутая сеть РОРЗ главной платы МВ03В -А7	
P402	Закороченная или замкнутая сеть РОР4 главной платы МВ03В -А7	
P501	Закороченная или замкнутая сеть РОР5 главной платы МВ04В -А6	
P502	Закороченная или замкнутая сеть POP5 главной платы MB03B -A7	
P601	Закороченная или замкнутая сеть РОР6 главной платы МВ04В -А6	
P701	Закороченная или замкнутая сеть РОР7 главной платы МВ04В -А6	



Compact (B01D20). Устранить

проблемы.

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.1 A101: DIA_A101

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неверный сигнал датчика ASI1 главной платы MB04B (-A6).

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (MB04B).	Да	Перейти к пункту № 2
	Снять перемычку (z18). Подсоединить амперметр к контакту (z18).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мA или > 20 мA?		
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В). Загрузить и установить прикладное программное приложение.
2	Убрать амперметр. Снова подсоединить перемычку (z18). Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели (-XA6.1).	Да	Заменить модуль регулирования давления (B01D20/A).
	Отсоединить разъем (-XD20.6). Подсоединить амперметр к контакту (3) датчика давления (D20.6). Подать 14,4 - 33,6 В пост. тока на контакт (1).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?		
		Нет	Проверить проводку и разъемы между узлом -A6 (МВ04В) и ВР-



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

проблемы.

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.2 A102: DIA A102

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неверный сигнал датчика ASI1 главной платы MB03B -A7

Nº	Указание	Результат	
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-ХА7) и узлом - А7 (МВ03В).	Да	Перейти к пункту № 2
	Снять перемычку (z18). Подсоединить амперметр к контакту (z18).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мA или > 20 мA?		
		Нет	Заменить узел -A7 (MB03B). Загрузить прикладное программное приложение.
2	Убрать амперметр. Снова подсоединить перемычку (z18). Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели (-XA7).	Да	Заменить датчик давления (В01Z29).
	Отсоединить разъем (-XZ29). Подсоединить амперметр к контакту (3) датчика давления (B01Z29). Подать 14,4 - 33,6 В пост. тока на контакт (1).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?		
		Нет	Проверить проводку и разъемы между узлом -А7 (МВ03В) и датчиком давления (В01Z29). Устранить



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.3 A201: DIA A201

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неверный сигнал датчика ASI2 главной платы MB04B -A6

Nº	№ Указание Результат		льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (МВ04В). Снять перемычку (z16). Подсоединить амперметр к контакту (z16). Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В). Загрузить прикладное программное приложение.
2	Убрать амперметр. Снова подсоединить перемычку (z16). Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели (-XA6.1).	Да	Заменить модуль регулирования давления (B01D20/A).
	Отсоединить разъем (-XD20.7). Подсоединить амперметр к контакту (3) датчика давления (B01D20.7). Подать 14,4 - 33,6 В пост. тока на контакт (1).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?		
		Нет	Проверить проводку и разъемы между узлом -A6 (MB04B) и BP-

Нет Проверить проводку и разъемы между узлом -A6 (МВ04В) и ВР-Сотраст (В01D20). Устранить проблемы.





Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.4 A202: DIA A202

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неверный сигнал датчика ASI2 главной платы MB03B -A7

Nº	Указание	Результат	
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Снять перемычку (z16). Подсоединить амперметр к контакту (z16). Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A7 (МВ03В). Загрузить прикладное программное приложение.
2	Убрать амперметр. Снова подсоединить перемычку (z16). Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели (-XA7).	Да	Заменить датчик давления (B01Z30).
	Отсоединить разъем (-XZ30). Подсоединить амперметр к контакту (3) датчика давления (В01Z30). Подать 14,4 - 33,6 В пост. тока на контакт (1).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?		
		Нет	Проверить проводку и разъемы между узлом -A7 (МВ03В) и датчиком давления (В01Z30). Устранить проблемы.



Compact (B01D20). Устранить

проблемы.

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.5 A301: DIA A301

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неверный сигнал датчика ASI3 главной платы MB04B -A6

Nº	Указание	Результат	
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (MB04B).	Да	Перейти к пункту № 2
	Снять перемычку (z14). Подсоединить амперметр к контакту (z14).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мA или > 20 мA?		
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В). Загрузить прикладное программное приложение.
2	Убрать амперметр. Снова подсоединить перемычку (z14). Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели (-XA6.1).	Да	Заменить модуль регулирования давления (B01D20/A).
	Отсоединить разъем (-XD20.8). Подсоединить амперметр к контакту (3) датчика давления (B01D20.8). Подать 14,4 - 33,6 В пост. тока на контакт (1).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?		
		Нет	Проверить проводку и разъемы между узлом -A6 (МВ04В) и ВР-



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.6 A302: DIA A302

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Должны соблюдаться все правила техники безопасности для работы с компонентами, находящимися под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неверный сигнал датчика ASI3 главной платы MB03B -A7

Nº	Указание	Результат	
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Снять перемычку (z14). Подсоединить амперметр к контакту (z14). Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?	Да	Перейти к пункту № 2
	·	Нет	Заменить узел -A7 (МВ03В). Загрузить прикладное программное приложение.
2	Убрать амперметр. Снова подсоединить перемычку (z14). Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели (-XA7).	Да	Заменить датчик давления (B01Z22).
	Отсоединить разъем (-XZ22). Подсоединить амперметр к контакту (3) датчика давления (B01Z22). Подать 14,4 - 33,6 В пост. тока на контакт (1).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?		
		Нет	Проверить проводку и разъемы между узлом -A7 (МВ03В) и датчиком давления (В01Z22). Устранить проблемы.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.7 A401: DIA A401

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неверный сигнал датчика ASI4 главной платы MB04B -A6

Nº	Указание	Резу	Результат	
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (MB04B).	Да	Перейти к пункту № 2	
	Снять перемычку (z12). Подсоединить амперметр к контакту (z12).			
	Измерить ток. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?			
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В). Загрузить прикладное программное приложение.	
2	Убрать амперметр. Снова подсоединить перемычку (z12). Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели (-XA6.1).	Да	Заменить запорный модуль (B01D20/B).	
	Отсоединить разъем (-XD20.26). Подсоединить амперметр к контакту (3) датчика давления (B01D20.26). Подать 14,4 - 33,6 В пост. тока на контакт (1).			
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?			
		Нет	Проверить проводку и разъемы между узлом -A6 (МВ04В) и ВР-Сотраст (В01D20). Устранить проблемы.	



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.8 A402: DIA A402

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неверный сигнал датчика ASI4 главной платы MB03B -A7

Nº	Указание	Результат	
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B).		Перейти к пункту № 2
	Снять перемычку (z12). Подсоединить амперметр к контакту (z12).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?		
		Нет	Заменить узел -A7 (MB03B). Загрузить прикладное программное приложение.
2	Убрать амперметр. Снова подсоединить перемычку (z12). Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели (-XA7).	Да	Заменить датчик давления (В01ВЗ9).
	Отсоединить разъем (-ХВЗ9). Подсоединить амперметр к контакту (3) датчика давления (В01DЗ9). Подать 14,4 - 33,6 В пост. тока на контакт (1).		
	Измерить силу тока. Значение силы тока < 4 мА или > 20 мА?		
		Нет	Проверить проводку и разъемы между узлом -А7 (МВ03В) и датчиком давления (В01В39). Устранить

проблемы.





18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.9 BC01: DIA_BC01

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неправильное кодирование разъема передней панели главной платы МВ04В -А6

Nº	Указание	Результат	
1	Отключить BCU (B01D37). Проверить кодировку разъема (-XA6.1). Контакты (z32) и (b30) подключены?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Исправить кодировку разъема (- XA6.1).
2	Заменить узел -A6 (МВ04В) ВСU (В01D37) и загрузить прикладное программное обеспечение. Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).
		Нет	Проблема устранена.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.10BC02: DIA_BC02

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неправильное кодирование разъема передней панели главной платы МВ03В -А7

Nº	Указание	Результат	
1	Отключить BCU (B01D37). Проверить кодировку разъема (-XA7). Контакты (b32) и (b30) подключены?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Исправить кодировку разъема (- XA7).
2	Заменить узел -A7 (МВ03В) ВСU (В01D37) и загрузить прикладное программное обеспечение. Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).
		Нет	Проблема устранена.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.11BC03: DIA_BC03

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неправильное кодирование разъема передней панели платы расширения -А8 (ЕВ02В).

Nº	Указание	Резу	Результат	
1	Отключить BCU (B01D37). Проверить кодировку разъема (-XA8). Контакты (b32), (z30), (z32) и (b30) подключены?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Исправить кодировку разъема (- XA8).	
2	Заменить узел -A8 (EB02B) BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).	
		Нет	Проблема устранена.	



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.12BC04: DIA_BC04

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неправильное кодирование разъема передней панели платы расширения -А9 (ЕВ03В).

Nº	Указание	Резу	Результат	
1	Отключить BCU (B01D37). Проверить кодировку разъема (-XA9). Контакты (d32) и (b30) подключены?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Исправить кодировку разъема (- XA9).	
2	Заменить узел -A9 (EB03B) BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).	
		Нет	Проблема устранена.	



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.13BC05: DIA_BC05

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неправильное кодирование разъема передней панели платы расширения (ЕВ02В) -А4

Nº	Указание	Резу	Результат	
1	Отключить BCU (B01D37). Проверить кодировку разъема (-XA4). Контакты (d32), (z30), (z32) и (b30) подключены?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Исправить кодировку разъема (- XA4).	
2	Заменить узел -A4 (EB02B) BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).	
		Нет	Проблема устранена.	



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.14BC06: DIA_BC06

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неправильное кодирование разъема передней панели платы расширения (ЕВ03В) -А10

Nº	Указание	Резу	Результат	
1	Отключить BCU (B01D37). Проверить кодировку разъема (-XA10). Контакты (d32), (z30), (b32) и (b30) подключены?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Исправить кодировку разъема (- XA10).	
2	Заменить узел -A10 (EB03B) BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).	
		Нет	Проблема устранена.	



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.15C001: DIA_C001

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Внутренняя ошибка платы на главной плате МВ04В -А6

Nº	Указание	Результат		
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Проблема устранена.	
2	Загрузить прикладное программное приложение. Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 3	
		Нет	Проблема устранена.	
3	Заменить узел -A6 (MB04B) устройства управления торможением (B01D37) и повторно проверить. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).	
		Нет	Проблема устранена.	



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.16C002: DIA_C002

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Внутренняя ошибка платы на главной плате МВ03В -А7

Nº	Указание	Результат		
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Проблема устранена.	
2	Загрузить прикладное программное приложение. Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 3	
		Нет	Проблема устранена.	
3	Заменить узел -A7 (MB03B) устройства управления торможением (B01D37) и повторно проверить. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).	
		Нет	Проблема устранена.	



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.17C003: DIA_C003

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Внутренняя ошибка платы на плате расширения ЕВ02В -А8

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Заменить узел -A8 (EB02B) устройства управления торможением (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (B01D37).
		Нет	Проблема устранена.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.18C004: DIA_C004

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Внутренняя ошибка платы на плате расширения ЕВ03В -А9

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Заменить узел -A9 (EB03B) устройства управления торможением (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).
		Нет	Проблема устранена.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.19C005: DIA_C005

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Внутренняя ошибка платы на плате расширения ЕВ02В -А4

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Заменить узел -A4 (EB02B) устройства управления торможением (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (B01D37).
		Нет	Проблема устранена.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.20C006: DIA_C006

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Внутренняя ошибка платы на плате расширения ЕВ03В -А10

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Заменить узел -A10 (EB03B) устройства управления торможением (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).
		Нет	Проблема устранена.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.21C028: DIA_C028

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Внутренняя ошибка платы на плате связи СВ09А - А1

Nº	Указание	Результат		
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Проблема устранена.	
2	Загрузить прикладное программное приложение. Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 3	
		Нет	Проблема устранена.	
3	Заменить узел -A1 (СВ09А) устройства управления торможением (В01D37) и повторно проверить. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).	
		Нет	Проблема устранена.	



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.22C101: DIA_C101


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Процесс включения кабины 1 прерван

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Включить кабину 1. Отключить разъем (- X1B). Измерить напряжение между контактами (2) и (5). Напряжение равно 110 B?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проверить тормозной контроллер (D03/1) на наличие дефектов. Проверить разъем (-XD03/1) на наличие повреждений. Проверить проводку между разъемами (-XD03/1) и (-X1B). Проверить питание. Устранить проблемы.
2	Снова подключить разъем (-X1B). Подключить ноутбук с программой служебного терминала к интерфейсу RS232 BCU (D37). Проверить сигнал CL_C_Activation1. Сигнал есть?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Перейти к пункту № 4
3	Проверить сигнал PS_R_Activation1. Сигнал есть?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
		Нет	Проверить проводку между разъемами (-XA8) и (-XD10). Устранить проблемы. Заменить пневматический выключатель (B01D10) при необходимости.
4	Проверить проводку между узлом -A8 (EB02B) и разъемом (-XD08). Устранить проблемы с кабельной проводкой. Заменить узел -A8 (EB02B) при необходимости.	Да	Заменить импульсный клапан (B01D08).
	Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?		
		Нет	Проблема устранена.

Примечание. Подключить кабину 1, чтобы убрать диагностическое сообщение. После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.

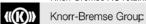

Copyright © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications. Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as copying and transferring.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.23C102: DIA_C102

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Включение ведомого режима прервано

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (МВ03В). Включить ведомый режим. Снять перемычки (d4) и (b4) на переднем адаптере. Измерить напряжение между контактами (d4) и (b4). Напряжение около 24 В?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A7 (MB03B) и загрузить прикладное программное обеспечение.
2	Отсоединить разъем (-XB57). Измерить напряжение на контакте (2) разъема. Напряжение около 24 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить проводку между разъемами (-ХА7) и (-ХВ57). Устранить проблемы.
3	Снова подключить разъем (-XB57). Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (B01Z27/7). Закрыть шаровой кран (B01B73). Включить независимый тормоз. Проверить давление в тормозном цилиндре на прецизионном манометре. Давление С = 0 бар?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Проверить электромагнитный клапан (В01В57) и поршневой клапан (В01В54). Заменить блоки при необходимости.
4	Отсоединить разъем (-XB56). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Напряжение 0 В?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Заменить пневматический выключатель (В01В56).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	льтат
5	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA8) и узлом - A8 (EB02B). Убрать перемычки (b14) и (z14). Измерить напряжение между контактами. Напряжение 0 B?	Да	Заменить узел -А8 (ЕВ02В).
		Нет	Проверить проводку между разъемами (-XA8) и (-XB56). Устранить проблемы.

Включить режим ведомого, чтобы убрать диагностическое сообщение. После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.24C201: DIA C201

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Процесс отключения кабины 1 прерван

Nº	Указание	Результат	
1	Отключить кабину 1. Отключить разъем (- X1B). Измерить напряжение между контактами (1) и (5). Напряжение равно 110 B?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проверить тормозной контроллер (D03/1) на наличие дефектов. Проверить разъем (-XD03/1) на наличие повреждений. Проверить проводку между разъемами (-XD03/1) и (-X1B). Проверить питание. Устранить проблемы.
2	Снова подключить разъем (-X1B). Подключить ноутбук с программой служебного терминала к интерфейсу RS232 BCU (D37). Проверить сигнал PS_R_Activation1. Сигнал есть?	Да	Проверить проводку между узлом - A8 (EB02B) и разъемом (-XD08). Устранить проблемы с кабельной проводкой. Заменить узел -A8 (EB02B) при необходимости.
		Нет	Перейти к пункту № 3
3	Заменить пневматический выключатель (B01D10/1). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Проблема устранена.
4	Заменить импульсный клапан (B01D08). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
		Нет	Проблема устранена.

Примечание. Отключить кабину 1, чтобы убрать диагностическое сообщение. После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.





18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.25C202: DIA_C202

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Отключение ведомого режима прервано

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Отключить ведомый режим. Снять перемычки (d4) и (b4) на переднем адаптере. Измерить напряжение между контактами (d4) и (b4). Напряжение 0 B?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A7 (МВ03В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
2	Отсоединить разъем (-XB57). Измерить напряжение на контакте (2) разъема. Напряжение 0 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить проводку между разъемами (-ХА7) и (-ХВ57). Устранить проблемы.
3	Снова подключить разъем (-XB57). Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (B01Z27/7). Закрыть шаровой кран (B01B73). Включить независимый тормоз. Проверить давление в тормозном цилиндре на прецизионном манометре. Давление С > 0 бар?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Проверить электромагнитный клапан (В01В57) и поршневой клапан (В01В54). Заменить блоки при необходимости.
4	Отсоединить разъем (-XB56). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Напряжение > 0 В?	Да	Перейти к пункту № 5
	•	Нет	Заменить пневматический выключатель (В01В56).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	льтат
5	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA8) и узлом - A8 (EB02B). Убрать перемычки (b14) и (z14). Измерить напряжение между контактами. Напряжение > 0 B?	Да	Заменить узел -А8 (ЕВ02В).
		Нет	Проверить проводку между разъемами (-XA8) и (-XB56). Устранить проблемы.

Отключить режим ведомого, чтобы убрать диагностическое сообщение. После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.26C301: DIA_C301

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Разблокирование ускорительного клапана давления в электронном режиме прервано

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Разблокировать ускорительный клапан давления в электронном режиме. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (МВ04В). Измерить напряжение между контактами (d4) и (b4). Напряжение равно 110 В?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
2	Отсоединить разъем (-XD20.28). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Напряжение равно 110 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA6.1) и разъемом (-XD20.28). Устранить проблемы.
3	Заблокировать и разблокировать ускорительный клапан. Провести акустические испытания. Слышен шум при переключении электромагнитного клапана (B01D20.28)?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).
4	Отсоединить разъем (-XD20.X1). Заблокировать и разблокировать ускорительный клапан еще раз и проверить сигнал на контактах (2) и (3) разъема. Сигнал есть?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	льтат
5	Разблокировать ускорительный клапан. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA8) и узлом - А8 (EB02B). Измерить напряжение между контактами (z12) и (b12). Напряжение равно 0 В?	Да	Заменить узел -А8 (ЕВ02В).
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA8) и разъемом (-XD20.X1). Устранить проблемы.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.27C302: DIA_C302

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Электромагнитный клапан блокировки тележки 1 не открыт

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Включить автоматический тормоз. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Замерить силу тока на перемычке (z12). Сила тока < 4 мA или > 20 мA?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Перейти к пункту № 9
2	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить запорный кран (В01В32/1). Кран открыт?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Открыть запорный кран (B01B32/1). Заменить запорный кран (B01B32/1) при необходимости.
3	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Замерить силу тока на перемычке (z18). Сила тока < 4 мА или > 20 мА?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Перейти к пункту № 8
4	Включить функцию отпуска. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом -A7 (МВ03В). Убрать перемычки (d8) и (b8). Измерить напряжение между контактами. Напряжение есть?	Да	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Заменить узел -A7 (МВ03В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
		Нет	Перейти к пункту № 5
5	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить проводку между разъемами (-XA7) и (-XB37/1). Целостность проводки не нарушена?	Да	Перейти к пункту № 6
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.

Copyright $^{\circ}$ Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications. Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as copying and transferring.





Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Стр. 55 / 101

Nº	Указание	Результат	
6	Заменить электромагнитный клапан (В01В37/1). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 7
		Нет	Проблема устранена.
7	Заменить ускорительный клапан (В01В30/1). Диагностическое сообщение остается?	Да	Закрыть двойной обратный клапан (В01В31/1).
		Нет	Проблема устранена.
8	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить проводку между разъемами (-XA7) и (-XZ29). Целостность проводки не нарушена?	Да	Заменить датчик давления (В01Z29).
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.
9	Проверить проводку между разъемами (- XA7) и (-XB39). Целостность проводки не нарушена?	Да	Заменить датчик давления (В01ВЗ9).
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.

Примечание. После устранения причины события для его удаления необходимо отключить блокировку или отпуск тележки 1 при давлении ВС.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.28C401: DIA_C401

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Блокирование ускорительного клапана в электронном режиме прервано

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Заблокировать ускорительный клапан давления в электронном режиме. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (МВ04В). Измерить напряжение между контактами (d4) и (b4). Напряжение равно 0 В?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
2	Отсоединить разъем (-XD20.28). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Напряжение равно 0 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA6.1) и разъемом (-XD20.28). Устранить проблемы.
3	Разблокировать и заблокировать ускорительный клапан. Провести акустические испытания. Слышен шум при переключении электромагнитного клапана (B01D20.28)?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).
4	Отсоединить разъем (-XD20.X1). Разблокировать и заблокировать ускорительный клапан еще раз и проверить сигнал на контактах (2) и (3) разъема. Сигнал есть?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	льтат
5	Заблокировать ускорительный клапан. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA8) и узлом - A8 (EB02B). Измерить напряжение между контактами (z12) и (b12). Напряжение равно 110 B?	Да	Заменить узел -А8 (ЕВ02В).
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA8) и разъемом (-XD20.X1). Устранить проблемы.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18 6-осных грузовых электровозов для BSHD	18 6-осных	LUA30BPIX	эпектровозов	лпя BSHГ
---	------------	-----------	--------------	----------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru


7.29C402: DIA_C402

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Электромагнитный клапан блокировки тележки 1 не закрыт

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Включить автоматический тормоз. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Замерить силу тока на перемычке (z12). Сила тока < 4 мA или > 20 мA?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Перейти к пункту № 9
2	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить запорный кран (В01В32/1). Кран открыт?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Открыть запорный кран (B01B32/1). Заменить запорный кран (B01B32/1) при необходимости.
3	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Замерить силу тока на перемычке (z18). Сила тока < 4 мА или > 20 мА?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Перейти к пункту № 8
4	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-ХА7) и узлом - А7 (МВ03В). Убрать перемычки (d8) и (b8). Измерить напряжение между контактами. Напряжение есть?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Заменить узел -A7 (МВ03В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
5	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить проводку между разъемами (-XA7) и (-XB37/1). Целостность проводки не нарушена?	Да	Перейти к пункту № 6

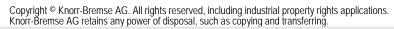





18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Результат	
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.
6	Заменить электромагнитный клапан (В01В37/1). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 7
		Нет	Проблема устранена.
7	Заменить ускорительный клапан (В01В30/1). Диагностическое сообщение остается?	Да	Закрыть двойной обратный клапан (B01B31/1).
		Нет	Проблема устранена.
8	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить проводку между разъемами (-XA7) и (-XZ29). Целостность проводки не нарушена?	Да	Заменить датчик давления (В01Z29).
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.
9	Проверить проводку между разъемами (- XA7) и (-XB39). Целостность проводки не нарушена?	Да	Заменить датчик давления (В01В39).
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.

Примечание. После устранения причины события для его удаления необходимо включить блокировку или отпуск тележки 1 при давлении ВС.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.30C501: DIA_C501

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Разблокирование подачи воздуха в MR в электронном режиме прервано

Nº	Указание	Результат		
1	Разблокировать подачу воздуха в MR в электронном режиме. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (MB04B). Измерить напряжение между контактами (z4) и (b4). Напряжение равно 0 В?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В) и загрузить прикладное программное обеспечение.	
2	Отсоединить разъем (-XD20.20). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Напряжение равно 0 В?	Да	Перейти к пункту № 3	
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA6.1) и разъемом (-XD20.20). Устранить проблемы.	
3	Заблокировать и разблокировать подачу воздуха в MR. Провести акустические испытания. Слышен шум при переключении электромагнитного клапана (В01D20.20)?	Да	Перейти к пункту № 4	
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).	
4	Отсоединить разъем (-XD20.X2). Заблокировать и разблокировать подачу воздуха в MR еще раз и проверить сигнал на контактах (2) и (3) разъема. Сигнал есть?	Да	Перейти к пункту № 5	
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).	
5	Разблокировать подачу воздуха в MR. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA8) и узлом - А8 (EB02B). Измерить напряжение между контактами (d12) и (b12). Напряжение равно 110 B?	Да	Заменить узел -А8 (ЕВ02В).	



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

№ Указание Результат

Нет Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA8) и разъемом (-XD20.X2). Устранить проблемы.

Примечание. После устранения причины события для его удаления включенный BRC необходимо переместить в положение III.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.31C502: DIA_C502

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Электромагнитный клапан блокировки тележки 2 не открыт

Nº	Указание	Результат	
1	Включить автоматический тормоз. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-ХА7) и узлом - А7 (МВ03В). Замерить силу тока на перемычке (z12). Сила тока < 4 мА или > 20 мА?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Перейти к пункту № 9
2	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить запорный кран (В01В32/2). Кран открыт?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Открыть запорный кран (B01B32/2). Заменить запорный кран (B01B32/2) при необходимости.
3	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Замерить силу тока на перемычке (z16). Сила тока < 4 мА или > 20 мА?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Перейти к пункту № 8
4	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (МВ03В). Убрать перемычки (d8) и (z8). Измерить напряжение между контактами. Напряжение есть?	Да	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Заменить узел -А7 (МВ03В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
		Нет	Перейти к пункту № 5
5	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить проводку между разъемами (-XA7) и (-XB37/2). Целостность проводки не нарушена?	Да	Перейти к пункту № 6
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Результат	
6	Заменить электромагнитный клапан (В01В37/2). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 7
		Нет	Проблема устранена.
7	Заменить ускорительный клапан (В01В30/2). Диагностическое сообщение остается?	Да	Закрыть двойной обратный клапан (B01B31/2).
		Нет	Проблема устранена.
8	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить проводку между разъемами (-XA7) и (-XZ30). Целостность проводки не нарушена?	Да	Заменить датчик давления (В01Z30).
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.
9	Проверить проводку между разъемами (- XA7) и (-XB39). Целостность проводки не нарушена?	Да	Заменить датчик давления (В01В39).
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.

Примечание. После устранения причины события для его удаления необходимо отключить блокировку или отпуск тележки 2 при давлении ВС.



18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.32C601: DIA_C601

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Блокирование подачи воздуха в MR в электронном режиме прервано

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Заблокировать подачу воздуха в MR в электронном режиме. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (MB04B). Измерить напряжение между контактами (z4) и (b4). Напряжение равно 24 В?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В) и загрузить прикладное программное обеспечение.
2	Отсоединить разъем (-XD20.20). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Напряжение равно 24 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA6.1) и разъемом (-XD20.20). Устранить проблемы.
3	Разблокировать и заблокировать подачу воздуха в MR. Провести акустические испытания. Слышен шум при переключении электромагнитного клапана (В01D20.20)?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).
4	Отсоединить разъем (-XD20.X2). Разблокировать и заблокировать подачу воздуха в MR еще раз и проверить сигнал на контактах (2) и (3) разъема. Сигнал есть?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).
5	Заблокировать подачу воздуха в MR. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA8) и узлом - А8 (EB02B). Измерить напряжение между контактами (d12) и (b12). Напряжение равно 0 B?	Да	Заменить узел -А8 (ЕВ02В).



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

№ Указание Результат

Нет Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA8) и разъемом (-XD20.X2). Устранить проблемы.

Примечание. После устранения причины события для его удаления включенный BRC необходимо переместить в положение III.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18 6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru


7.33C602: DIA_C602

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Электромагнитный клапан блокировки тележки 2 не закрыт

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Включить автоматический тормоз. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Замерить силу тока на перемычке (z12). Сила тока < 4 мA или > 20 мA?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Перейти к пункту № 9
2	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить запорный кран (В01В32/2). Кран открыт?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Открыть запорный кран (B01B32/2). Заменить запорный кран (B01B32/2) при необходимости.
3	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7 (MB03B). Замерить силу тока на перемычке (z16). Сила тока < 4 мА или > 20 мА?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Перейти к пункту № 8
4	Убрать перемычки (z8) и (b8). Измерить напряжение между контактами. Напряжение есть?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Заменить узел -A7 (МВОЗВ) и загрузить прикладное программное обеспечение.
5	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить проводку между разъемами (-XA7) и (-XB37/2). Целостность проводки не нарушена?	Да	Перейти к пункту № 6
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.

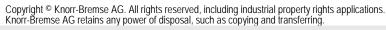





Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	льтат
6	Заменить электромагнитный клапан (В01В37/2). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 7
		Нет	Проблема устранена.
7	Заменить ускорительный клапан (В01В30/2). Диагностическое сообщение остается?	Да	Закрыть двойной обратный клапан (B01B31/2).
		Нет	Проблема устранена.
8	Подключить перемычки. Снять передний адаптер и снова подсоединить разъем передней панели. Проверить проводку между разъемами (-XA7) и (-XZ30). Целостность проводки не нарушена?	Да	Заменить датчик давления (В01Z30).
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.
9	Проверить проводку между разъемами (- XA7) и (-XB39). Целостность проводки не нарушена?	Да	Заменить датчик давления (В01ВЗ9).
		Нет	Устранить проблемы с кабельной проводкой.

Примечание. После устранения причины события для его удаления необходимо включить блокировку или отпуск тележки 2 при давлении ВС.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.34C701: DIA_C701

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Большое сечение подачи воздуха в MR не открывается

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Открыть большое сечение подачи воздуха в MR. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (MB04B). Измерить напряжение между контактами (d2) и (b2). Напряжение равно 24 В?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В). Загрузить прикладное программное приложение.
2	Отсоединить разъем (-XD20.21). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Напряжение равно 24 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA6.1) и разъемом (-XD20.21). Устранить проблемы.
3	Снова подключить перемычки (d2) и (b2). Снять адаптер передней панели. Снова подключить разъем (-XA6.1). Закрыть и открыть большое сечение подачи воздуха в МR. Провести акустические испытания. Слышен шум при переключении электромагнитного клапана (B01D20.21)?	Да	Перейти к пункту № 4
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).
4	Отсоединить разъем (-XD20.X1). Закрыть и открыть большое сечение подачи воздуха в MR еще раз и проверить сигнал на контактах (8) и (9) разъема. Сигнал есть?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).

Knorr-Bremse Group



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	льтат
5	Открыть большое сечение подачи воздуха в MR. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA8) и узлом - A8 (EB02B). Измерить напряжение между контактами (z10) и (b10). Напряжение равно 110 B?	Да	Заменить узел -А8 (ЕВ02В).
		Nº	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA8) и разъемом (-XD20.X1). Устранить проблемы.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы. После устранения причины события для его удаления включенный BRC необходимо переместить в положение I.



Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.35C801: DIA_C801

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Большое сечение подачи воздуха в MR постоянно открыто

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Закрыть большое сечение подачи воздуха в MR. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6 (MB04B). Измерить напряжение между контактами (d2) и (b2). Напряжение равно 0 В?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Заменить узел -A6 (МВ04В). Загрузить прикладное программное приложение.
2	Отсоединить разъем (-XD20.21). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Напряжение равно 0 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA6.1) и разъемом (-XD20.21). Устранить проблемы.
3	Снова подключить перемычки (d2) и (b2). Снять адаптер передней панели. Снова подключить разъем (-XA6.1). Открыть и закрыть большое сечение подачи воздуха в MR. Провести акустические испытания. Слышен шум при переключении электромагнитного клапана (B01D20.21)?	Да	Перейти к пункту № 4
	·	Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).
4	Отсоединить разъем (-XD20.X1). Открыть и закрыть большое сечение подачи воздуха в MR еще раз и проверить сигнал на контактах (8) и (9) разъема. Сигнал есть?	Да	Перейти к пункту № 5
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	льтат
5	Закрыть большое сечение подачи воздуха в MR. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA8) и узлом - A8 (EB02B). Измерить напряжение между контактами (z10) и (b10). Напряжение равно 0 B?	Да	Заменить узел -А8 (ЕВ02В).
		Нет	Проверить целостность кабельной проводки между разъемом (-XA8) и разъемом (-XD20.X1). Устранить проблемы.

После устранения причины события для его удаления включенный BRC необходимо переместить в положение II для удаления события.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18 6-ocheix	LUASOBPIX	эпектровозов	лпа RSHD

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.36C901: DIA_C901

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Неправильное смещение датчика регулятора давления

Nº	Указание	Результат		
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Проблема устранена.	
2	Проверить, закрыт ли запорный клапан (B01Z20). Открыть при необходимости. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 3	
		Нет	Проблема устранена.	
3	Подключить ноутбук с программой служебного терминала к интерфейсу RS232 BCU (B01D37).	Да	Перейти к пункту № 4	
	Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (В01Z27/8).			
	Сравнить номинальное значение давления на контроллере давления со значением на выходе датчика давления (B01D20.6).			
	Отличается ли значение на выходе датчика давления (B01D20.6) от измеренного значения по манометру?			
		Нет	Перейти к пункту № 6	
4	Снять прецизионный манометр.	Да	Перейти к пункту № 5	
	Проверить проводку и разъемы между узлом -A6 (МВ04В) и датчиком давления (В01D20.6). Устранить проблемы. Диагностическое сообщение остается?			
		Нет	Проблема устранена.	
5	Заменить узел -A6 (МВ04В) ВСU (В01D37) и загрузить прикладное программное обеспечение. Диагностическое сообщение остается?	Да	Заменить модуль регулирования давления BP-Compact (B01D20/A).	
		Нет	Проблема устранена.	





18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85 Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	⁄льтат
6	Проверить характер отпуска непрямодействующего тормоза. Есть отклонения?	Да	Заменить модуль регулирования давления BP-Compact (B01D20/A).
		Нет	Проблема устранена.

После устранения неисправности удалить сообщение о событии с помощью кнопки S3 на ЧМИ или служебного терминала ST03A.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18 6-ocheix	грузовых эпектров	2020В лиа RSHD
та 6-осных	грузовых эпектров	3030B JUA ROHN

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.37CA01: DIA_CA01

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Отклонение регулятора давления

Nº	Указание	Результат		
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Проблема устранена.	
2	Проверить, закрыт ли запорный клапан (В01Z20). Открыть при необходимости. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 3	
		Нет	Проблема устранена.	
3	Подключить ноутбук с программой служебного терминала к интерфейсу RS232 BCU (B01D37).	Да	Перейти к пункту № 4	
	Подсоединить прецизионный манометр к контрольному штуцеру (B01Z27/8).			
	Сравнить номинальное значение давления на контроллере давления со значением на выходе датчика давления (B01D20.6).			
	Отличается ли значение на выходе датчика давления (B01D20.6) от измеренного значения по манометру?			
		Нет	Перейти к пункту № 6	
4	Снять прецизионный манометр.	Да	Перейти к пункту № 5	
	Проверить проводку и разъемы между узлом -A6 (МВ04В) и датчиком давления (В01D20.6). Устранить проблемы. Диагностическое сообщение остается?			
		Нет	Проблема устранена.	
5	Заменить узел -A6 (МВ04В) ВСU (В01D37) и загрузить прикладное программное обеспечение. Диагностическое сообщение остается?	Да	Заменить модуль регулирования давления BP-Compact (B01D20/A).	
		Нет	Проблема устранена.	





18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

Nº	Указание	Резу	льтат
6	Проверить характер отпуска непрямодействующего тормоза. Есть отклонения?	Да	Заменить модуль регулирования давления BP-Compact (B01D20/A).
		Нет	Проблема устранена.

После устранения неисправности удалить сообщение о событии с помощью кнопки S3 на ЧМИ или служебного терминала ST03A.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.38CB01: DIA_CB01

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Процесс включения кабины 2 прерван

Nº	Указание	Результат		
1	Включить кабину 2. Отключить разъем (- X1C). Измерить напряжение на (BCU) между контактами (2) и (5). Напряжение равно 110 В?		Перейти к пункту № 2	
		Нет	Проверить тормозной контроллер (D03/2) на наличие дефектов. Проверить разъем (-XD03/2) на наличие повреждений. Проверить проводку между разъемами (-XD03/2) и (-X1C). Проверить питание. Устранить проблемы.	
2	Снова подключить разъем (-X1C). Подключить ноутбук с программой служебного терминала к интерфейсу RS232 BCU (D37). Проверить сигнал CL_C_Activation2. Сигнал есть?	Да	Перейти к пункту № 3	
		Нет	Перейти к пункту № 4	
3	Проверить сигнал PS_R_Activation2. Сигнал есть?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) и загрузить прикладное программное обеспечение.	
		Нет	Проверить проводку между разъемами (-XA8) и (-XD10). Устранить проблемы. Заменить переключатель давления (B01D10) при необходимости.	
4	Проверить проводку между узлом -A4 (EB02B) и разъемом (-XD11). Устранить проблемы с кабельной проводкой. Заменить узел -A4 (EB02B) при необходимости.	Да	Заменить импульсный клапан (B01D11).	
	Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?			
		Нет	Проблема устранена.	

Примечание. Подключить кабину 2, чтобы убрать диагностическое сообщение. После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.

Copyright © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.

Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as copying and transferring.





18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.39CC01: DIA CC01

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Процесс отключения кабины 2 прерван

Nº	Указание	Результат		
1	Выключить кабину 2. Отключить разъем (-X1C). Измерить напряжение между контактами (1) и (5). Напряжение равно 110 В?	Да	Перейти к пункту № 2	
		Нет	Проверить тормозной контроллер (D03/2) на наличие дефектов. Проверить разъем (-XD03/2) на наличие повреждений. Проверить проводку между разъемами (-XD03/2) и (-X1C). Проверить питание. Устранить проблемы.	
2	Снова подключить разъем (-X1C). Подключить ноутбук с программой служебного терминала к интерфейсу RS232 BCU (D37). Проверить сигнал PS_R_Activation2. Сигнал есть?	Да	Проверить проводку между разъемами (-XA4) и (-XD10). Устранить проблемы. Заменить переключатель давления (B01D10) при необходимости.	
		Нет	Перейти к пункту № 3	
3	Заменить пневматический выключатель (B01D10/2). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 4	
		Нет	Проблема устранена.	
4	Заменить импульсный клапан (B01D11). Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) и загрузить прикладное программное обеспечение.	
		Нет	Проблема устранена.	

Примечание. Отключить кабину 2, чтобы убрать диагностическое сообщение. После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.





18 6-осных грузовых электровозов для BSHD

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.40CD01: DIA_CD01

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения. Кабины 1 и 2 включены

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Проверить состояние обоих ключей в BRC. Отключить кабину 2. Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA4) и узлом -A4 (EB02B). Убрать перемычки (d4) и (b4). Измерить напряжение между контактами. Напряжение равно 0 B?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Перейти к пункту № 4
2	Снова подключить перемычки на переднем адаптере. Убрать перемычки (z14) и (b14). Измерить напряжение между контактами. Напряжение равно 0 В?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Заменить пневматический выключатель (B01D10/2). Проверить проводку между разъемами (-XD10/2) и (-XA4). Проверить питание. Устранить проблемы.
3	Заменить узлы -A4 (EB02B) и -A8 (EB02B). Включить кабину 2 и отключить кабину 1. Подключить ноутбук с программой служебного терминала к интерфейсу RS232 BCU (D37). Проверить сигнал PS_R_Activation1. Сигнал есть?	Да	Заменить пневматический выключатель (B01D10/1). Проверить проводку между разъемами (-XD10/1) и (-XA8). Проверить питание. Устранить проблемы.
		Нет	Проверить импульсные клапаны (В01D08) и (В01D11) на наличие повреждений. Заменить клапаны при необходимости.
4	Отсоединить разъем (-X1C). Повторить измерение на разъеме передней панели. Напряжение равно 0 В?	Да	Заменить узел -A4 (EB02B).



18 6-осных грузовых электровозов для BSHD

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

№ Указание Результат

Проверить разъемы (-XD03/1) и (-XD03/2) на наличие повреждений. Проверить тормозные контроллеры (D03/1) и (D03/2) на наличие дефектов. Проверить проводку между разъемами (-XD03/2) и (-X1C). Проверить питание. Устранить проблемы.

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.41 D001: DIA_D001

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Электронный режим регулировки давления тормозной магистрали прерван

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Появилось ли хотя бы одно из следующих диагностических сообщений: BC01, C001, BC03, BC04, BC05, BC06, C003, C005, C006, P101, P201, P301, A101, C901, CA01?	Да	Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей по соответствующему диагностическому сообщению.
		Нет	Заменить BP-compact (B01D20).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.42D002: DIA_D002

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Управление ведомым режимом прервано

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Появилось ли хотя бы одно из следующих диагностических сообщений: BC02, C002, BC03, C003, P502, M028, C102, C202?	Да	Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей по соответствующему(-им) диагностическому(-им) сообщению(-ям).
		Нет	Проверить/заменить электромагнитный клапан (В01В57), переключатель давления (В01В56) и поршневой клапан (В01В54).

Knorr-Bremse Group



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.43D101: DIA_D101

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Нарушение подключения или отключения тормозной магистрали

Nº	Указание	Резу	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Появилось ли одно или несколько следующих диагностических сообщений: BC01, C001, BC03, C003, P501, C301, C401?	Да	Выполнить процедуру устранения неисправностей согласно диагностическому сообщению.	
		Нет	Перейти к пункту № 2	
2	Заменить узлы -A6 (МВ04В) и -A8 (ЕВ02В). Загрузить прикладное программное приложение. Диагностическое сообщение остается?	Да	Заменить BP-Compact (B01D20).	
		Нет	Проблема устранена.	



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.44D102: DIA_D102

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Управление блокировкой или отпуском тележки 1 прервано

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Появилось ли хотя бы одно из следующих диагностических сообщений: BC02, C002, P102, A102, A402, M028, C302, C402?	Да	Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей по соответствующему(-им) диагностическому(-им) сообщению(-ям).
		Нет	Проверить/заменить электромагнитный клапан (В01В37/1), датчик давления (В01В39), датчик давления (В01Z29).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.45D201: DIA_D201

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Нарушение подачи воздуха в MR в управлении тормозной магистралью

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Появилось ли одно или несколько следующих диагностических сообщений: BC01, C001, BC03, C003, P601, C501, C601?	Да	Выполнить процедуру устранения неисправностей согласно диагностическому сообщению.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Заменить узлы -A6 (МВ04В) и -A8 (ЕВ02В). Загрузить прикладное программное приложение. Диагностическое сообщение остается?	Да	Заменить BP-Compact (B01D20).
		Нет	Проблема устранена.



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.46D202: DIA_D202

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Управление блокировкой или отпуском тележки 2 прервано

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Появилось ли хотя бы одно из следующих диагностических сообщений: BC02, C002, P202, A202, A402, M028, C502, C602?	Да	Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей по соответствующему(-им) диагностическому(-им) сообщению(-ям).
		Нет	Проверить/заменить электромагнитный клапан (В01В37/2), датчик давления (В01В39), датчик давления (В01Z30).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.47D301: DIA_D301

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Нарушение управления большим сечением подачи воздуха в MR

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Появилось ли одно из следующих диагностических сообщений: BC01, C001, BC03, C003, P701, C701, C801?	Да	Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей по соответствующему(-им) диагностическому(-им) сообщению(-ям).
		Нет	Заменить BP-Compact (B01D20).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.48D302: DIA_D302

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Управление заменой ЕD-тормоза прервано

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Появилось ли хотя бы одно из следующих диагностических сообщений: BC02, C002, P302, M028?	Да	Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей по соответствующему(-им) диагностическому(-им) сообщению(-ям).
		Нет	Проверить/заменить электромагнитный клапан(В01В71), датчик давления (В01Z22).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.49D401: DIA_D401

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Нарушение последовательности включения кабины

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Появилось ли хотя бы одно из следующих диагностических сообщений: BC01, C001, BC03, C003, BC05, C005, C101, C201, CB01, CC01?	Да	Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей по соответствующему(-им) диагностическому(-им) сообщению(-ям).
		Нет	Проверить/заменить импульсный клапан (B01D08), (B01D11), переключатель давления (B01D10), тормозной контроллер (D03).



18	6-осных	LUA30BPIX	электровозов	лпя BSHD
10	о-осных	IDV3OBBIX	3) IEK I DOROZOB	шія ропи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.50D501: DIA_D501

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Обе кабины включены

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Диагностическое сообщение остается?	Да	Выполнить последовательность поиска и устранения неисправностей по соответствующему диагностическому сообщению CD01.
		Нет	Проблема устранена.

Knorr-Bremse Group

Стр. 89 / 101



18 6-осных грузовых электровозов д	ing BSHD
------------------------------------	----------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.51M028: DIA_M028

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Соединение MVB с платой связи CB09A -A1 прервано

Nº	Указание	Результат	
1	Выполнить цикл BCU (B01D37). Включить TCMS, если необходимо. Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Перейти к пункту № 2
		Нет	Проблема устранена.
2	Проверить MVB согласно инструкциям изготовителя подвижного состава. MVB функционирует?	Да	Перейти к пункту № 3
		Нет	Проверить MVB согласно инструкциям изготовителя подвижного состава.
3	Заменить узел -A1 (СВ09А) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение. Повторно проверить диагностические сообщения. Диагностическое сообщение остается?	Да	Ошибка в соединении задней панели узла. Заменить корпус с задней панелью или все устройство управления торможением (В01D37).
		Нет	Проблема устранена.



18 6-ocheix	грузовых эпектров	2020В лиа RSHD
та 6-осных	грузовых эпектров	3030B JUA ROHN

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.52P101: DIA P101

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР1 главной платы МВ04В -А6

Nº	Указание	Результат	
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6. Убрать перемычки (d8) и (b8) на переднем адаптере.	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
	Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (d8) и (b8) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA6.1).	Да	Проверить соединение между узлом -A6 (EB02B) и соединителем(-XD08). Исправить ошибки.
	Отсоединить соединитель(-XD20.2). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить модуль регулирования давления BP-Compact (B01D20/A).

После поиска и устранения неисправностей или ремонта убрать все вспомогательные приспособления и восстановить правильные электрические входы.



18 6-осных грузовых электровозов для BSHD

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.53P102: DIA P102

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР1 главной платы МВ03В -А7

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7. Убрать перемычки (d8) и (b8) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A7 (МВ03В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (d8) и (b8) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA7).	Да	Проверить соединение между узлом -A7 (МВ03В) и соединителем(- ХВ37/1). Исправить ошибки.
	Отсоединить разъем (-XB37/1). Измерить напряжение между контактами (1) и (2) магнитного клапана. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить электромагнитный клапан (В01В37/1).



18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.54P201: DIA P201

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР2 главной платы МВ04В -А6

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6. Убрать перемычки (z8) и (b8) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (z8) и (b8) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA6.1).	Да	Проверить соединение между узлом -A6 (MB04B) и соединителем(- XD20.3). Исправить ошибки.
	Отсоединить соединитель(-XD20.3). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить модуль регулирования давления BP-Compact (B01D20/A).

Knorr-Bremse Group



18 6-ochlix	грузовых эпектров	2020В лиа RSHD
та 6-осных	грузовых эпектров	3030B JUA ROHN

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.55P202: DIA_P202

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР2 главной платы МВ03В -А7

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7. Убрать перемычки (z8) и (b8) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A7 (МВ03В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (z8) и (b8) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA7).	Да	Проверить соединение между узлом -A7 (MB03B) и соединителем(- XB37/2). Исправить ошибки.
	Отсоединить разъем (-XB37/2). Измерить напряжение между контактами (1) и (2) магнитного клапана. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить электромагнитный клапан (B01B37/2).



18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.56P301: DIA P301

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОРЗ главной платы МВ04В -А6

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6. Убрать перемычки (d6) и (b6) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (z8) и (b8) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA6.1).	Да	Проверить соединение между узлом -A6 (МВ04В) и соединителем(- XD20.3). Исправить ошибки.
	Отсоединить соединитель(-XD20.4). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить модуль регулирования давления BP-Compact (B01D20/A).

Copyright © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications. Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as copying and transferring.

Knorr-Bremse Group



18 6-осных грузовых электровозов для BSHD

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.57P302: DIA P302

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР3 главной платы МВ03В -А7

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7. Убрать перемычки (d6) и (b6) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A7 (МВ03В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (d6) и (b6) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA7). Отсоединить соединитель(-XB71). Измерить напряжение между контактами (1) и (2)	Да	Проверить соединение между узлом -A7 (МВ03В) и соединителем(-ХВ71). Исправить ошибки.
	магнитного клапана. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить магнитный клапан (B01B71).



18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.58P402: DIA P402

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР4 главной платы МВ03В -А7

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7. Убрать перемычки (z6) и (b6) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A7 (МВ03В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (z6) и (b6) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA7).	Да	Проверить соединение между узлом -A7 (МВ03В) и соединителем(- ХВ55.03). Исправить ошибки.
	Отсоединить соединитель(-XB55.03). Измерить напряжение между контактами (1) и (2) магнитного клапана. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить магнитный клапан (B01B55.03).



18 6-осных грузовых электровозов для BSHD

Инструкции по поиску и устранению неисправностей системы

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.59P501: DIA P501

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР5 главной платы МВ04В -А6

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом (-A6). Снять перемычки (d4) и (b4) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (d4) и (b4) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA6.1).	Да	Проверить соединение между узлом -A6 (МВ04В) и соединителем(- XD20.28). Исправить ошибки.
	Отсоединить соединитель(-XD20.28). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).

Copyright $^{\circ}$ Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications. Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as copying and transferring.

Knorr-Bremse Group



18 6-осных грузовых эпектровоз	ов лия BSHD
--------------------------------	-------------

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.60P502: DIA P502

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР5 главной платы МВ03В -А7

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA7) и узлом - A7. Снять перемычки (d4) и (b4) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A7 (МВ03В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (d4) и (b4) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA7). Отсоединить соединитель(-XB57). Измерить напряжение между контактами (1) и (2)	Да	Проверить соединение между узлом -A7 (МВ03В) и соединителем(-ХВ57). Исправить ошибки.
	магнитного клапана. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить магнитный клапан (b01B57).



18 6-осных грузовых эпектров	озов для BSHD	
------------------------------	---------------	--

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.61P601: DIA_P601

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР6 главной платы МВ04В -А6

Nº	Указание	Результат	
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом -A6. Снять перемычки (z4) и (b4) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (z4) и (b4) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA7).	Да	Проверить соединение между узлом -A7 (МВ03В) и соединителем(- XD20.20). Исправить ошибки.
	Отсоединить соединитель(-XD20.20). Измерить напряжение между контактами (1) и (2) магнитного клапана. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).





18 6-00HLIX	LUASOBPIX	эпектровозов	лпа RSHD
18 O-OCHEIX	LDV3OBEIX	эпектровозов	лия вопи

Док. № ТА40732/85

Редакция: 00 - ru

7.62P701: DIA_P701

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с компонентами под напряжением.

Примечание. При необходимости выключить электропитание и предпринять меры для предотвращения его повторного включения.

Закороченная или замкнутая сеть РОР7 главной платы МВ04В -А6

Nº	Указание	Резу	льтат
1	Установить передний адаптер между разъемом передней панели (-XA6.1) и узлом (-A6). Снять перемычки (d2) и (d2) на переднем адаптере. Измерить сопротивление. Сопротивление равно прибл. 100 Ом?	Да	Заменить узел -A6 (МВ04В) устройства управления торможением (В01D37). Загрузить прикладное программное приложение.
		Нет	Перейти к пункту № 2
2	Снова подключить перемычки (d2) и (b2) на переднем адаптере, удалить передний адаптер и повторно подсоединить соединитель(-XA6.1).	Да	Проверить соединение между узлом -A6 (MB04B) и соединителем(- XD20.21). Исправить ошибки.
	Отсоединить соединитель(-XD20.21). Измерить напряжение между контактами (1) и (2). Сопротивление равно прибл. 100 Ом?		
		Нет	Заменить запорный модуль BP- Compact (B01D20/B).

Copyright $^{\circ}$ Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications. Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as copying and transferring.

Knorr-Bremse Group